

## أسباب فشل بشاره ضاغطة آلـ (CO<sub>2</sub>) العائدة إلى شركة الأسمدة الجنوبية

سمير خضر ياسين العاني\*      منير عبد الواحد الكواز\*

تاریخ قبول النشر ٢٠٠٥/١١/٩

### الخلاصة

تم في هذا البحث دراسة فشل البشاره رقم (١٠) للمرحلة الرابعة لضاغطة ثاني أو كسيد الكاربون الخاصة بالشركة العامة للأسمدة الجنوبية والتي تذكرت بها حالات الفشل لاكثر من مرة ولنفس البشاره . تم اجراء دراسة تفصيلية للبشاره تضمنت سلسلة من الفحوصات للخواص الميكانيكية والتركيبيه إضافة إلى الفحوصات المجهريه وفحوصات المجهر الالكتروني الماسح . تبين من هذه الدراسة وجود معالم الفشل بالكلال كذلك بينت هذه الفحوصات وجود شقوق داخلية قديمة في معدن البشاره ناتجة عن عملية التصنيع والتي تلعب دوراً كبيراً في فشل المعدن . أجري فحص مناطق تقويب البرشم والتى بينت وجود ندب تكون كمناطق تمركز اجهادات والتي تساعده على الفشل . أشرت فحوصات الصلادة المايكروية وفحوصات الصدمة تشتت كبير في النتائج والتي تعطي مؤشر واضحًا على عدم تجانس المعدن .

انتصح من منحنيات الأداء ان ظروف التشغيل الاعتيادية للبشاره بالرغم من كونها خارج حدود منطقة السرج إلا إنها قريبة منها حيث ان انخفاض الجريان بمقدار ضئيل يؤدي إلى اقتراب حصول حالة السرج وما ينجم عن ذلك من صدمات تساعده على الإسراع في الفشل .

**السرج عند انخفاض سرعة جريان المائع واقترابه**  
من ٣٠٠٠٠ م³/ساعة . تجدر الإشارة ان عدم وجود جداول بيانات التشغيل (log sheet) والخاصة بتشغيل الضاغطة في معمل الأسمدة قبل حدوث فشل البشاره لا يساعد على التقين من معرفة حصول أم عدم حصول حالة سرج في المنظومة خلال الأداء .

أن حدوث حالة السرج تؤدي إلى صدمة قاسية داخل المنظومة وعلى الأجزاء القربيه كالبشاره ، وهذا وبالتالي يؤدي إلى تحمل البشاره بأحمال تفوق القرره التصميميه . ان فشل بشاره ضاغطة ثاني أو كسيد الكاربون الخاصة بمعمل الأسمدة ليس بالأمر الجديد في العالم حيث يوثق التقرير الفني للماكنة البريطانية عن حصول حالة فشل بشاره ضاغطة مماثلة دون إنذار مسبق [٤] . يرد في التقرير ان فشل البشاره اقتربن بوجود تشققات عند تقويب البرشم . حيث كان معدن البشاره من فولاد السبايكل (نيكل ، كروم ، مولبدينوم ) وكانت البشاره مصنوعة بالطرق ولم تشير الفحوصات الواردة في الدراسة أية دلالة للكسر الهش ، وقد اعزى فشل البشاره آذاك إلى وجود تشققات عند موقع البراشيم وطيات معدن البشاره والتي اعتبرت موقع محفزة لبداية شقوق الكلال (١) .

### مقدمة نظرية

تعمل ضاغطة غاز ثاني أو كسيد الكاربون موديل 6/4 B 272 على رفع ضغط الغاز ويحصل ذلك في الضاغطة العائدة للشركة العامة للأسمدة نوع الطرد المركزي بصورة تدريجية وعلى التتابع خلال أربعة مراحل لضغط الغاز في المرحلة الأخيرة (التي يحصل فيها فشل البشاره) حيث يرتفع ضغط الغاز إلى ١٦٠ كغم / سم² ودرجة حرارة ١٧١° . تعمل بشاره الضاغطة تحت تأثير زخم غاز ثاني أو كسيد الكاربون وتتعرض أيضاً إلى القوة الطاردية المركزية . يرتفع الضغط جزئياً بسبب القوة الطاردية المركزية في البشاره وبسبب تحول الطاقة الحرارية نتيجة الاختزال في مساحة مقطع قنسة جريان المائع خلال ريش البشاره . يشترك كل من البشاره والزعانف (الريش) باستيعاب الضغط المنتول والتغير في العمل .

استناداً إلى منحنيات الأداء شكل ١،٢ التي من خلالها يتم تحديد مغولية ومقابلة الأداء على أساس الابتعاد عن مناطق حدوث حالات السرج (Surge) ، تم مطابقة ظروف التشغيل الطبيعية مع منحنيات الأداء ، وانتصح ان حالة الأداء بالرغم من اقترابها من منطقة حدوث السرج ، وهذا بحد ذاته يؤشر على احتمال حصول حالة

\* د/ رئيس قسم الحاسوبات- كلية التربية للبنات- جامعة بغداد

\*\*/ الجامعة التكنولوجية-قسم هندسة الإنتاج والمعادن

ونسبة الاستطالة وكما مبينة نتائجها في الجدول -٦- .

#### -فحص الصدمة :-

تم اجراء فحص الصدمة للعينات المهيأة لهذا الغرض بدرجة حرارة (10°C) ودرجة حرارة (30°C) والجدول -٧- يبين نتائج الفحص .

#### -فحص الكلال:-

تم اجراء فحص الكلال لمجموعة من العينات القياسية المعدة لهذا الغرض وعند فحص مقطع الكسر للعينات تبين بوضوح وجود شقوق قديمة في المعدن شغلت حوالي ٨٠٪ من مقطع الكسر والشكل -٤- يبين صورة فوتوغرافية لمقطع الكسر للعينة والجدول -٨- يبين نتائج فحص الكلال .

#### -المعاملة الحرارية :-

للتحقق من المواصفات للمعدن المستعمل مقارنة مع المعايير القياسية المستلمة للنموذج الياباني فقد اجريت المعاملة الحرارية ثم اجري فحص الصلادة للنموذج بعد المعاملة وكما هو مبين تفاصيلها في الجدول -٩- .

#### -نتائج دراسة سطح الكسر :-

تم فحص العينات المهيأة لدراسة سطح الكسر لنموذج البشاره الرومانية المنشآ باستخدام المجهر الماسح الإلكتروني نوع Cambridge حيث تم تصوير موقع مختلفة على الكسر لدراسة معالمه المتبقية والتي بينت وجود أشار الفشل بالكلال ، والشكل -٥- يمثل صور المجهر الماسح الإلكتروني .

#### -المناقشة :-

تشير نتائج التحليل الكيميائي جدول رقم (١،٢) للبشارتين اليابانية والرومانية، الى مطابقة النسب الواردة في التحليل مع قائمة المواصفات الفنية حيث كان التتطابق واضحاً لبعض العناصر في نموذج البشاره اليابانية الا ان التحليل ابرز وجود عنصر الموليبيدينوم بنسبة ٠.١٨٪ والنحيل بنسبة ٠.١٤٪اما التحليل الكيميائي الذي يخص نموذج البشاره الرومانية المنشآ جدول رقم (٢) فقد كان مقارباً لما ورد بخصوص البشاره اليابانية أعلاه عدا الاختلاف في نسبة الكاربون حيث كانت ٠.٢٢٨٪ مقارنة بـ ٠.١٢٥٥٪ للبشاره اليابانية ، ولعدم توفر قائمة المعلومات الفنية الخاصة بالبشاره الرومانية تعذر مطابقة نتائج التحليل الكيميائي مع مواصفة البشاره .

بيت فحوصات الشد ارتفاع قيم اجهاد الخضوع واجهاد الشد الأقصى بمقدار ١٠٪ لمعدن البشاره اليابانية عما ورد في المعايير. اتضاع من فحوصات الصلادة المايكرويه لنموذج البشاره اليابانية والرومانية والبرشم ان الصلادة

#### الجزء العملي والنتائج :-

تم استلام مقطع كسر للبشاره الرومانية المنشآ بقياس ١٥ سم ٢ تقريباً وكذلك استلام بشاره يابانية المنشآ مكسورة خالية من أشار الكسر اجريت في البداية تهيئة عينات قياسية تمهدأ لإجراء سلسلة من الفحوصات وبقدر ما يتاحه المعدن المستعمل .

#### -نتائج التحليل الكيميائي :-

اجريت عملية التحليل الكيميائي باستخدام جهاز التحليل الطيفي لنماذج من البشاره الرومانية واليابانية ومعدن البرشم والجدالو (١و ٢) يبين نتائج التحليل الكيميائي أعلاه والتي بينت اقتراب نسب مكونات النموذج الياباني مع المواصفة القياسية .

#### -فحص البنية المجهرية :-

اجري فحص البنية المجهرية باستخدام المجهر الضوئي حيث تم اظهار التركيب المجهرى لنموذج البشاره الرومانية واليابانية والشكل -١- يبين صور التركيب المجهرى والذي يظهر البنية المارتسايتية للبشاره اليابانية والرومانية، اختفت البنية للبشاره الرومانية نسبياً بوجود طور خشن نوعاً ما.

#### -فحص الصلادة المايكروية :-

تم اجراء فحص الصلادة المايكروية لنماذج البشاره اليابانية والرومانية والبرشم وبمعدل ستة قراءات لكل عينة مسدة في قالب والجدالو (٣،٤،٥) يبين نتائج الفحص التي أظهرت تقاربها واضحاً مع المعايير القياسية المستلمة كذلك تم اجراء عملية فحص الصلادة المايكروية على البشاره اليابانية والشكل (٢) يبين صورة النموذج مع نتائج توزيع الصلادة حيث تتراوح قيم الصلادة ما بين 232HV - 330HV .

#### -تصوير نموذج البشاره وموقع البرشم :-

تم تصوير نموذج البشاره اليابانية المنشآ لتحديد موقع تقريري للقطعة المكسورة العائد للبشاره الرومانية كما هو مبين في الشكل (١-٣) كما تم هيكلة قطع الكسر لنموذج الروماني على مخطط الكسر الشكل (٣-ب) لتحديد موقع البرشم لدراسة احتمالية اقتران هذه المواقع ببداية الفشل حيث تم دراسة المنطقة المحاطة بالبرشم وتبين وجود ندب حول القطب والتي تكون كمناطق مرکزة للجهادات التي قد تسبب الفشل.


#### -فحص الشد :-

اجري فحص الشد لنموذج البشاره اليابانية فقط لعدم كفاية النموذج الروماني المستلم لتهيئة عينة قياسية وتم الحصول على منحنى حمل- استطالة والذي بموجبه تم حساب مقاومة الشد


من خلال دراسة سطح الكسر لعينة البشرة الرومانية تم تحديد بعض المناطق على سطح الكسر والتي اتصفت بمعامل الفشل بالكلال شكل رقم (٥) ان الموقع التقريري لقطعة المكسورة (من البشرة الرومانية) نسبة إلى هيكل البشرة اليابانية شكل (٣-١) يؤشر إلى احتمال حصول بداية الفشل في واحد أو أكثر من موقع البرشام حيث يتولد عند هذه التقويب تركيز عالي للجهادات إضافة لذلك فتح فحص سطوح الكسر لعينات الكلال اتضحت وجود شقوق قديمة تشغل مساحات كبيرة من مقطع الكسر شكل رقم (٥). لم تظهر سطوح الكسر في مناطق الشقوق القديمة معالم الفشل بالكلال مقارنة بالمناطق المحيطة شكل رقم (٤) وهذا دليل آخر على وجودها في معدن البشرة قبل ان يأخذ المعدن شكل البشرة [٦].

شكل -١-

**البنية المجهرية لنموذج البشرة  
أ- اليابانية**

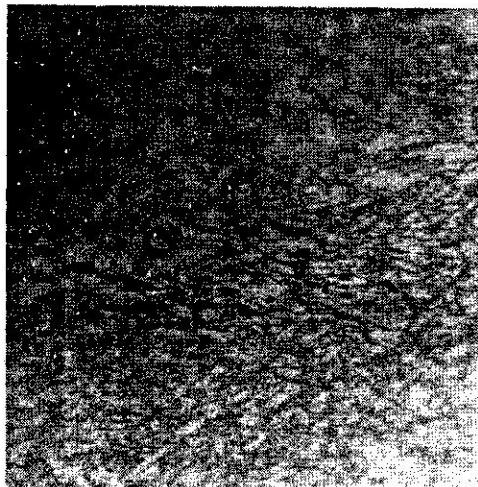

ب- الرومانية ٥٠٠

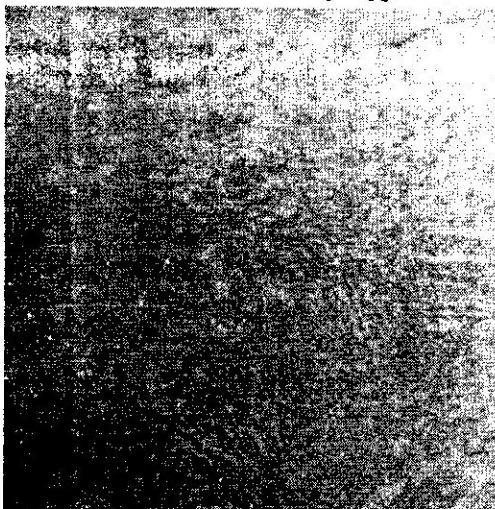

المايکرویہ لنوموج البشرة اليابانية 257HB وهو مقارب لما ورد في المواصفة ، في حين تعذر أيضاً مطابقة الصلادة المايکرویہ لنوموج البشرة الرومانية لعدم توفر مواصفاتها إلا ان قيم الصلادة للبشرة الرومانية كانت نسبياً أعلى من الصلادة المايکرویہ للبشرة اليابانية ، في حين كانت صلادة البرشام منخفضة نسبياً .

ان انخفاض صلادة البرشام بمقدار 6.2% تعتبر عامل يؤشر على انخفاض المقاومة الميكانيكية للبرشام مقارنة بمعدن الشارة . كما بينت فحوصات الصلادة المايکرویہ لثلاث قطاعات من البشرة شكل رقم (٢) تباين في قيم الصلادة المايکرویہ اعتماداً على الموقع حيث أشرت الفحوصات إلى أعلى قيمة قدرها 330HV وكانت ادنى قيمة هي 232HV ان هذا التباين يؤشر على عدم تجانس معدن البشرة [٥].


بينت فحوصات البنية المجهرية تشابه كبير بين البنية المجهرية لنوموج البشرة اليابانية والرومانية حيث لوحظ وجود طور المارتنسيات والبنيات لكلاهما إلا ان بنية البشرة الرومانية كانت نسبياً مختلفة بوجود طور خشن نوعاً ما، من جهة أخرى اتضحت من العينات المعاملة حرارياً بموجب جدول المعاصفة للبشرة اليابانية تطابق البنية المجهرية مع ما ورد في جدول المعاصفة إلا ان الصلادة بعد المعاملة الحرارية (238HV) كانت نسبياً أقل من الصلادة التي وردت في جدول المعاصفة .

بينت نتائج فحص الصدمة شتت كبير في القيم للفحوصات في درجة حرارة الغرفة ودرجة (10°C) ان مقاومة الصدمة للفولاذ من خلال القيمة ٦٠,٦ جول تعتبر مقاربة لما ورد بخصوص الفولاذ المقاوم للصدام نوع 410 إلا ان القيم المتقدمة ١,٨٢ و ٢٦,٩٧ جول تؤشر هشاشة عالية في موقع اخرى من البشرة كما يلاحظ من مقطع الكسر بوضوح معالم الهشاشة في سطح الكسر لعينة فحص الصدمة .

إتضحت من نتائج فحص الكلال اقتراب مقاومة التحمل من القيمة المنشطة من مقارنة الخضوع وبينت سطوح كسر الكلال وجود شقوق قديمة تشغل ما بين 80-20% من مساحة مقطع الكسر ان وجود هذه الشقوق يعتبر عامل رئيسي في خفض مقاومة الكلال ، وبما ان عينات الكلال المفحوصة مقطعة من جسم البشرة في موقع قريبة من مناطق الفشل الفعلى للبشرة فإنه يمكن اعتبار هذه الشقوق سبباً "رئيسياً" في فشل البشرة إضافة إلى ما ذكر عن الدور الذي تلعبه تقويب البرشام خصوصاً المفترضة منها بالذنب والشقوق التي أظهرها الفحص العياني لمناطق البرشام على سطح البشرة .


شكل -٤-

صورة فوتوغرافية لقطع كسر عينة الكلال رقم (١)

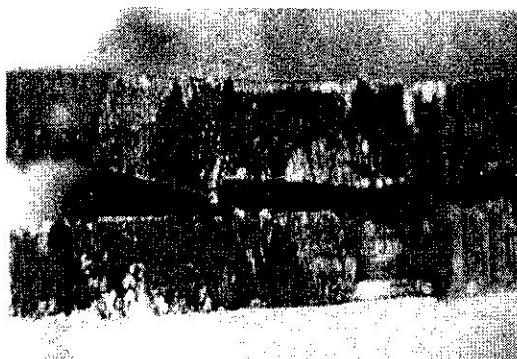

شكل -٢-

صورة لنموذج البشاره اليابانية مع توزيع الصلادة على السطوح

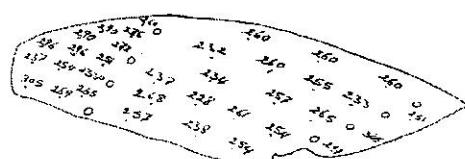


شكل -٥-

طبوغرافية سطح الكسر توضح بعض معالم الفشل بالكلال



شكل -٣-

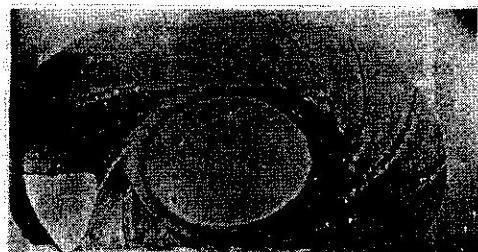

-أ- صورة فوتوغرافية للبشاره اليابانية المكشأ موضعه علىها موقع  
كسر تجريبي للبشاره اليابانية المكشأ



-ب- صورة مكثفة لقطع الكسر نسوج المرودي

## جدول -١-

نتائج التحليل الكيميائي لعينة نموذج البشاره اليابانية المنشا

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.1205	0.930	0.841	0.054	0.027	>12	0.1793	0.1388	0.072	0.03	Rem

## جدول -٢-

نتائج التحليل الكيميائي لعينة نموذج البشاره الرومانية المنشا

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.228	0.805	0.441	0.036	0.0208	>11	0.1675	0.1264	0.139	0.070	Rem

## جدول -٣-

نتائج فحص الصلادة لعينة نموذج البشاره اليابانية المنشا

الحمل المستخدم : 1.96 N

$$HV = \frac{1.854 \times 0.2 \text{ KG}}{d^2(\text{mm})^2}$$

رقم القراءة	قطر الآتر $\mu\text{m}$	قراءات فيكرز للصلادة HV
١	٣٧	٢٧٠,٨
٢	٣٧	٢٧٠,٨
٣	٣٧	٢٧٠,٨
٤	٣٧	٢٧٠,٨
٥	٣٧	٢٧٠,٨
٦	٣٧	٢٧٠,٨

معدل قراءة فيكرز = ٢٧٠,٨

معدل قراءة برنيل = ٢٥٧

## جدول -٤-

نتائج فحص الصلادة لعينة نموذج البشاره الرومانية المنشا

الحمل المستخدم : 1.96 N

$$HV = \frac{1.854 \times 0.2 \text{ KG}}{d^2(\text{mm})^2}$$

رقم القراءة	قطر الآتر $\mu\text{m}$	قراءات فيكرز للصلادة HV
١	٣٦,٧٥	٢٧٤,٥
٢	٣٦	٢٨٦
٣	٣٦	٢٨٦
٤	٣٦	٢٨٦
٥	٣٦	٢٨٦
٦	٣٧	٢٧٠,٨

معدل قراءة فيكرز = 281.55

معدل قراءة برنيل = 266

## جدول - ١-

نتائج التحليل الكيميائي لعينة نموذج البشاره اليابانية المنشا

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.1205	0.930	0.841	0.054	0.027	>12	0.1793	0.1388	0.072	0.03	Rem

## جدول - ٢-

نتائج التحليل الكيميائي لعينة نموذج البشاره الرومانية المنشا

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.228	0.805	0.441	0.036	0.0208	>11	0.1675	0.1264	0.139	0.070	Rem

## جدول - ٣-

نتائج فحص الصلادة لعينة نموذج البشاره اليابانية المنشا

الحمل المستخدم : 1.96 N

$$HV = \frac{1.854 \times 0.2 \text{ KG}}{d^2(\text{mm})^2}$$

رقم القراءة	قطر الآثر $\mu\text{m}$	قراءات فيكرز للصلادة HV
١	٣٧	٢٧٠,٨
٢	٣٧	٢٧٠,٨
٣	٣٧	٢٧٠,٨
٤	٣٧	٢٧٠,٨
٥	٣٧	٢٧٠,٨
٦	٣٧	٢٧٠,٨

معدل قراءة فيكرز = ٢٧٠,٨

معدل قراءة برنيل = ٢٥٧

## جدول - ٤-

نتائج فحص الصلادة لعينة نموذج البشاره الرومانية المنشا

الحمل المستخدم : 1.96 N

$$HV = \frac{1.854 \times 0.2 \text{ KG}}{d^2(\text{mm})^2}$$

رقم القراءة	قطر الآثر $\mu\text{m}$	قراءات فيكرز للصلادة HV
١	٣٦,٧٥	٢٧٤,٥
٢	٣٦	٢٨٦
٣	٣٦	٢٨٦
٤	٣٦	٢٨٦
٥	٣٦	٢٨٦
٦	٣٧	٢٧٠,٨

معدل قراءة فيكرز = 281.55

معدل قراءة برنيل = 266

جدول -٥-  
نتائج فحص الصلادة للبرشام

الحمل المستخدم : 1.96 N

$$HV = \frac{1.854 \times 0.2 \text{ KG}}{d^2(\text{mm})^2}$$

رقم القراءة	قطر الاثر $\mu\text{m}$	قراءات فيكرز للصلادة HV
١	٣٧,٥	٢٦٣,٦
٢	٣٨,٢٥	٢٥٣,٤٥
٣	٣٨,٢٥	٢٥٣,٤٥
٤	٣٨,٢٥	٢٥٣,٤٥
٥	٣٨	٢٥٦,٧
٦	٣٨	٢٥٦,٧

معدل قراءة فيكرز = ٢٥٦,٢٢٥

معدل قراءة برنيل = ٢٤٢

جدول -٦-  
نتائج فحص الشد للنموذج الياباني

الاستنطالية %	التبير في الطول mm	مقاومة الشد N/mm <sup>2</sup>	اعظم قوة شد KN	اجهاد الخضراع او N/mm <sup>2</sup> % .٢	قدرة الشد عند نقطة الخضوع KN	مساحة المقطع mm <sup>2</sup>	أبعاد النموذج mm	النموذج
16.6	5	800	15.20	681.48	12.95	19 mm	1.0 x 1.9	ياباني
16.6	5	755.34	14.14	650.64	12.18	18.72	10.4 x 1.8	ياباني

جدول -٧-  
نتائج فحص الصدمة

Specimen	Test temp C°	Energy Absorbed (joule)	Impact Strength Joule/cm <sup>2</sup>	Corrected value Of energy Absorbed ( joule)
1	30	0.3	2.27	1.82
2	30	10	75.75	60.6
3	10	44.5	33.71	26.97
4	10	9.25	70.1	65.1

جدول -٨-  
نتائج فحص الكلل

Specimen No.	Bending Stress N/mm <sup>2</sup>	Moment Resistance Cm <sup>3</sup>	Bending Moment N.m	NO.Cycle	Notes
1	350	0.03738	13.08	1041300	ظهر مقطع كسر تكلل وجود شفوق قيمة ثغرت ٨٠% من مساحة مقطع تكسر لم يعيث
2	350	0.02185	7.6475	79800	بينما شفت ما يقارب ٢٠% من مساحة مقطع تكسر شعيبة رقم ٢ .
3	350	0.0187717	6.57	528400	

## جدول -٩-

## المعاملة الحرارية لعينات البشاره اليابانية المنشأ وقيم الصلادة بعد المعاملة الحرارية

For Sample No.1 :- Heat to 1010 °C for ½ hr then Oil Quench. The hardness no :- 463 HV 437HB Temper at 621°C For 1/2hr then Air Cool. The hardness no :- 335 HV 319 HB	For Sample No.2 :- Heat to 980 °C for ½ hr then Oil Quench. The hardness no :- 460 HV 437HB Temper at 650 °C For 1/2hr then Air Cool. The hardness no :- 294.6 HV 260 HB
For Sample No.3 :- Heat to 980 °C for ½ hr then Air cool . The hardness no :- 475 HV 453 HB The hardness Temper at 650 °C for ½ hr then Air cool . no :- 293.5 HV 278 HB	For Sample No.4 :- Heat to 980 °C for ½ hr then Oil Quench. The hardness no :- 368 HV 350HB Temper at 690 °C For 1/2hr then Air Cool. The hardness no :- 251 HV 238 HB

المصادر:

- 1- F. Wittle, "Gas Turbine Aerothermodynamics ", Pergamon Press. 1981.
- 2- H. Sindey, "Introduction to Physical Metallurgy ", McGrawhill Company , 1974 .
- 3- "Disruption of Centrifugal Compressor", British Engine Technical Report, vol. X, page (22-29), 1971.

## The Causes for the Failure of the Propeller of the CO<sub>2</sub> Compressor belonging to the Southern Company for Fertilizers

\*S.K. Yaseen AL-Ani

\*\* M.A. AL-Quass

\*Dr. Baghdad university, College of education for women, Computer Science department.

\*\* Dr. University Of Technology, production and metals engineering department

### Synopsis:

In this study, we investigated the causes for the failure of the propeller no.10 of the 4-th stage of the carbondioxide compressor belonging to the southern company for fertilizers, which had failures many times.

A detailed study of the propeller was carried out which consisted of a series of investigations including mechanical and structural properties, as well as microscopic and scanning electron microscope tests.

It was observed from this study failure symptoms due to fatigue besides the existence of old internal cracks in the metal of the propeller which originated from the manufacturing process that played a great rool in the metal's failure.

An investigation of the holes region of the rivet, showed nodes which act as sources of stress concentration which then enhanced the failure process.

Microhardness and impact tests showed a large scatter in the results, which was attributed to metal's nonuniformity.

The characteristic curves indicated clearly that although the ordinary operating conditions of the propeller were outside the surge region but they were close enough to this region that a slight decrease in flow leaded to a close approach to the surge condition which resulted in accelerating the failure process.